



Minderwertgutachten

Kunde:	Santander Consumer Bank AG, Egerland-Helf-Mosolf-Autorola
Referenznummer:	

Fahrzeugdaten			
BMW Baureihe 5 Touring 525d			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBAPX51010C147266	Laufleistung abgelesen:	267957 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2010 / 2010	Besichtigungsdatum/-ort:	03.02.2025 Bad Hersfeld
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombilimousine	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//All
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / -	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2993 ccm / 145 kW (197 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC
Anzahl Vorbesitzer:	5	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	237062 / 01.08.2022
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Fahrzeug verkehrssicher:	Nein
Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB II (Fzg-Brief)	Besichtigungsbedingung:	-

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst. 19%	Brutto
Minderwert	3.435,00 €	652,65 €	4.087,65 €
Reparaturkostenkalkulation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Händlereinkaufswert	808,29 €	153,58 €	961,87 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.





Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	Fzg.Schlüssel:	Serviceheft vorhanden/gepflegt:	Letzter Service bei/am:
-	1	Ja / Nein	237062 / 01.08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> AHK Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> AHK abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/> AHK fest	<input checked="" type="checkbox"/> AHK schwenkbar
<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Entertainment	<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Standheizung	<input checked="" type="checkbox"/> Kopfhörer	<input checked="" type="checkbox"/> LED Scheinwerfer
<input checked="" type="checkbox"/> Laderaumabdeckung	<input checked="" type="checkbox"/> Navigationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Persenning	<input checked="" type="checkbox"/> Trennnetz
<input checked="" type="checkbox"/> Windschott	<input checked="" type="checkbox"/> Xenon Scheinwerfer		

vorhanden

nicht vorhanden

Serienausstattung

<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Automatische Fahrlichtschaltung • Außentemperaturanzeige • Bordcomputer • Check-Control-System • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Fernbedienung für Zentralverriegelung • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Heckleuchten LED • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System vorn • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) • Luftfederung Hinterachse <i>Niveauregulierung</i> • Motor 3,0 Ltr. - 145 kW Turbodiesel KAT • Reifendruck-Kontrollsystem • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 • Scheibenwaschdüsen heizbar • Seitenairbag vorn • Sitze vorn elektr. verstellbar • Verglasung grün getönt • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor 	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Blinkleuchten Weiß • Bordmonitor mit Farbbildschirm • Drehzahlmesser • Fensterheber elektrisch • Fußmatten Velours • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Kopf-Airbag-System hinten • Kopfstützen hinten • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar • Mittelarmlehne hinten • Nebelscheinwerfer • Reifenpannen-Anzeige • Rücksitzbank klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung Servotronic • Stoßfänger Wagenfarbe • Wärmeschutzverglasung getönt
---	---

Sonderausstattung

<ul style="list-style-type: none"> • Advantage-Paket <i>Park-Distance-Control (PDC), Mittelarmlehne vorn verstellbar, Klimaautomatik erweiterter Umfang, Sitzheizung vorn</i> • Außenausstattung Shadow-Line 	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung <i>Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth</i>
--	---

- Dachreling
- Getränkehalter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Panoramadach (Glas)
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer

Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Schnittstelle

- Dachhimmel Anthrazit
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- HiFi-Lautsprechersystem
- LM-Felgen 7,5x17 (Sternspeiche 243)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung Leder Dakota
- USB-Schnittstelle

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Dunlop	225/50/R17/94H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	225/50/R17/94H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	225/50/R17/94H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	225/50/R17/94H 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	-	
Zustand Ersatzrad:	-	

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	Schadensbedingt

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: Fachgerecht repariert



Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtdickenmessung:

Außerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

Bestehender Unfallschaden:

Festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.

Hinweis:

Stoßfänger vorne. Fahrzeug mit bestehendem Unfallschaden, zur Schadensermittlung wurden keine Demontearbeiten durchgeführt, verborgen gebliebene Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Unfallschaden Kosten wurden überschlägig kalkuliert, Kostenerweiterung möglich.

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.



Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	✓ Eingeschränkt geprüft	Batterie / Akkumulator:	✓ Eingeschränkt geprüft
Ölverlust:	✓ Eingeschränkt geprüft		
Klimaanlage:	✗ Nicht in Ordnung	Lichtanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	✗ Nicht vorhanden	Auspuffanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft
Motorlauf:	✗ Nicht in Ordnung	Stoßdämpfer:	✓ Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	✓ Eingeschränkt geprüft		

Durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel an der Batterie nicht ausgeschlossen werden.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage war zum Besichtigungszeitpunkt nicht in Ordnung. **Klimakompressor ohne Funktion. Keine Kühlwirkung.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Autmatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wies akustische bzw. visuelle Mängel zum Besichtigungszeitpunkt auf. *Schlechter Kaltstart
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrttest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*

Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Links	In Ordnung
2.	Motorhaube	Nachlackiert
3.	Wartung	Fehlt
4.	Fensterheber Elekt Hinten - Links	Beschädigt
5.	1 Schlüssel	Fehlt
6.	Stoßfänger Vorne	Unfallschaden
7.	Heckscheibe	Kratzer
8.	Motor schlechter Kaltstart	Nicht In Ordnung
9.	Klimaanlage	Nicht In Ordnung

Gesamtsumme Netto:	3.435,00 €	3.435,00 €
Mwst. 19%:	652,65 €	652,65 €
Gesamtsumme Brutto:	4.087,65 €	4.087,65 €

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchspuren).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts

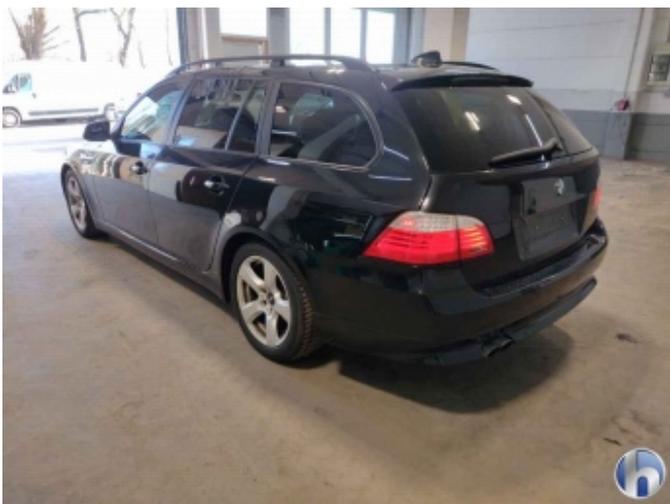

Hinten links



Hinten rechts



Innen



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Felgen




Felgen



Felgen



Felgen

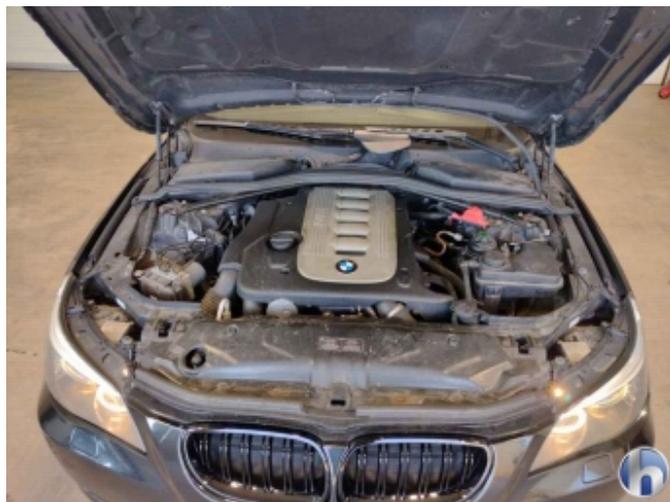

Motorraum



Sonstiges



1. Kotflügel Vorne - Links

In Ordnung



2. Motorhaube

Nachlackiert



3. Wartung

Fehlt



4. Fensterheber Elekt Hinten - Links

Beschädigt



5. 1 Schlüssel

Fehlt



6. Stoßfänger Vorne

Unfallschaden



7. Heckscheibe

Kratzer