



Minderwertgutachten

Kunde:	Santander Consumer Bank AG, Egerland-Helf-Mosolf-Autorola
Referenznummer:	

Fahrzeugdaten			
BMW Baureihe X1 sDrive 18 d			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA71AC0805R29771	Laufleistung abgelesen:	63467 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.03.2020 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	17.03.2025 Rackwitz
Fahrzeugart:	SUV	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombilimousine	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//CKV
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	GLACIERSILBER METALLIC
Anzahl Vorbesitzer:	3	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	47750 / 11.03.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Fahrzeug verkehrssicher:	Nein
Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-	Besichtigungsbedingung:	-

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst. 19%	Brutto
Minderwert	2.918,00 €	554,42 €	3.472,42 €
Reparaturkostenkalkulation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Händlereinkaufswert	12.437,56 €	2.363,14 €	14.800,70 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.





Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	Fzg.Schlüssel:	Serviceheft vorhanden/gepflegt:	Letzter Service bei/am:
Festplattenlaufwerk	2	Digital / Ersts-service nicht fällig	47750 / 11.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> AHK Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> AHK abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/> AHK fest	<input checked="" type="checkbox"/> AHK schwenkbar
<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Entertainment	<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Standheizung	<input checked="" type="checkbox"/> Kopfhörer	<input checked="" type="checkbox"/> LED Scheinwerfer
<input checked="" type="checkbox"/> Laderaumabdeckung	<input checked="" type="checkbox"/> Navigationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Persenning	<input checked="" type="checkbox"/> Trennnetz
<input checked="" type="checkbox"/> Windschott	<input checked="" type="checkbox"/> Xenon Scheinwerfer		

vorhanden

nicht vorhanden

Serienausstattung

<ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Anti-Blockier-System (ABS) • Armauflage vorn • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) • Bremsassistent • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage • Kopf-Airbag-System vorn • Laderaumboden variabel • LM-Felgen • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) • Radstand 2670 mm • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Servolenkung Servotronic • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Wärmeschutzverglasung getönt 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Frontantrieb • Ausstattungs-Paket ConnectedDrive Services • Bordcomputer • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent) • Fahrassistenz-System Performance Control • Fußmatten Velours • Harnstofftank (SCR) 20,5 Ltr. • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System hinten • Laderaumboden faltbar • Lenkrad (Leder) • Modellpflege • Multifunktion für Lenkrad • Parkbremse elektrisch • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheibenwaschdüsen heizbar • SCR-System (AdBlue-Technologie) • Service-System ConnectedDrive Services • Service-System Remote Services • Sitzbezug / Polsterung Stoff Grid • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
--	---

Sonderausstattung

<ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) • Business-Paket <i>Navigationssystem: Navigation (USB), Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik</i> • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten <i>Fahrassistenz-System: Park-Assistent</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Außenspiegel-Paket • Dachreling schwarz • Metallic-Lackierung • Scheinwerfer LED
---	---

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/55/R17/97W 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/55/R17/97W 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/55/R17/97W 3.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/55/R17/97W 3.5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	-	
Zustand Ersatzrad:	-	

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	Fehlermeldung Bremse

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen



Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.



Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	✓ Eingeschränkt geprüft	Batterie / Akkumulator:	✓ Eingeschränkt geprüft
Ölverlust:	✓ Eingeschränkt geprüft		
Klimaanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	✗ Nicht vorhanden	Auspuffanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft
Motorlauf:	✓ Eingeschränkt geprüft	Stoßdämpfer:	✓ Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	✓ Eingeschränkt geprüft		

Durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel an der Batterie nicht ausgeschlossen werden.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Automatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtstest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*Das Fahrzeug hat Alters- und Gebrauchsspuren

Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Schlüssel AHK	Fehlt
2.	Bremsbeläge und Brems Scheiben Vorne	Fehlermeldung
3.	Bremsflüssigkeit	Fehlermeldung
4.	Gurtschloss hinten	Beschädigt
5.	Kofferraum und Innenraum	Gebrauchsspuren
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt
7.	Türverkleidung Hinten - Rechts: Zierleiste	Abschürfung
8.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
9.	Heckklappe	Kratzer
10.	Tür Hinten - Links	Lackabplatzer
11.	Tür Vorne - Links	Lackabplatzer
12.	Motorhaube	Lackabplatzer
13.	Tür Vorne - Rechts	Lackabplatzer
14.	Fahrzeug (Kratzer, Harz-/Säureeinwirkung)	Kratzer
15.	Wartung	Fehlt

Gesamtsumme Netto:	3.161,00 €	2.918,00 €
Mwst. 19%:	600,59 €	554,42 €
Gesamtsumme Brutto:	3.761,59 €	3.472,42 €

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Felgen



Felgen



Felgen




Felgen



Motorraum




VIN

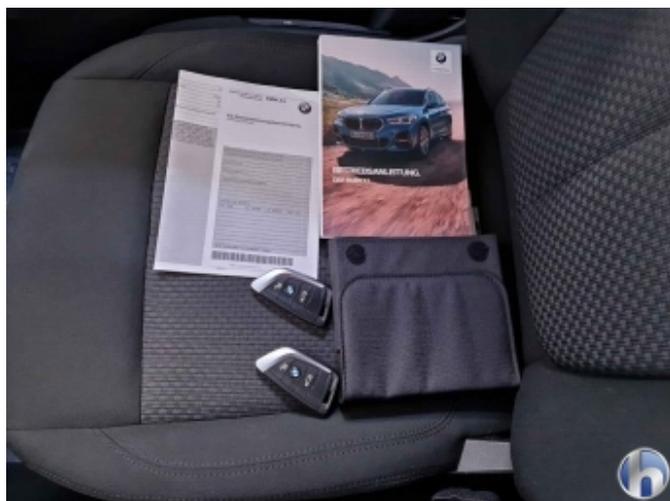

Sonstiges



2. Bremsbeläge und Bremsscheiben Vorne
Fehlermeldung

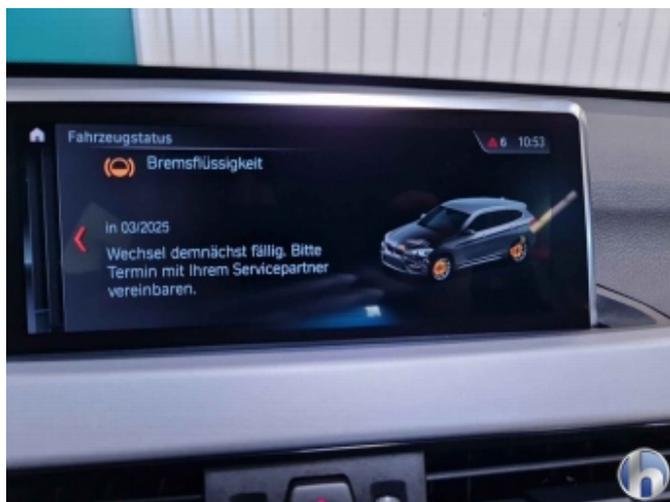


3. Bremsflüssigkeit
Fehlermeldung



4. Gurtschloss hinten

Beschädigt

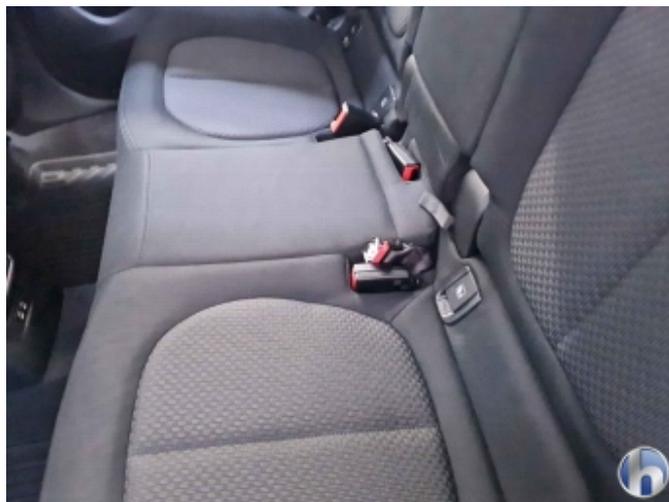

4. Gurtschloss hinten

Beschädigt



5. Kofferraum und Innenraum

Gebrauchsspuren



5. Kofferraum und Innenraum

Gebrauchsspuren



5. Kofferraum und Innenraum

Gebrauchsspuren



6. Türeinstieg Vorne - Links

Beschädigt



6. Türeinstieg Vorne - Links

Beschädigt



7. Türverkleidung Hinten - Rechts: Zierleiste

Abschürfung



7. Türverkleidung Hinten - Rechts: Zierleiste

Abschürfung



7. Türverkleidung Hinten - Rechts: Zierleiste

Abschürfung



8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



9. Heckklappe

Kratzer



9. Heckklappe

Kratzer




10. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



10. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer

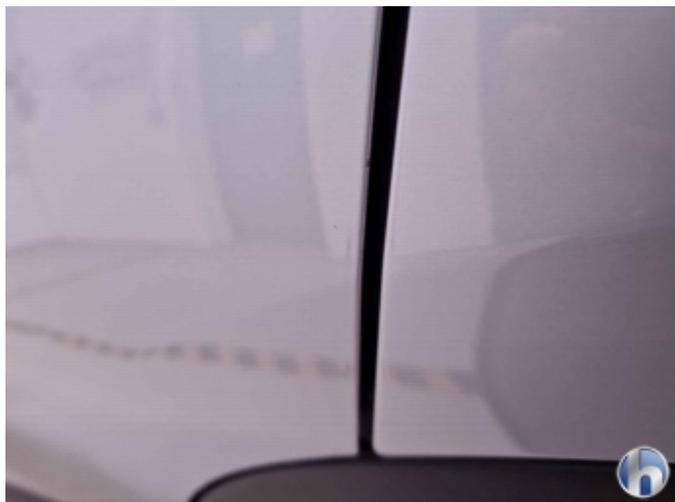

10. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer




11. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer



11. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer

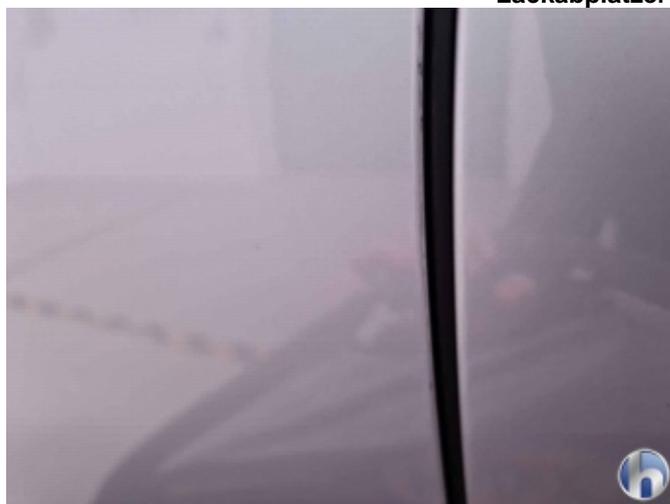


11. Tür Vorne - Links

Lackabplatzer




12. Motorhaube

Lackabplatzer

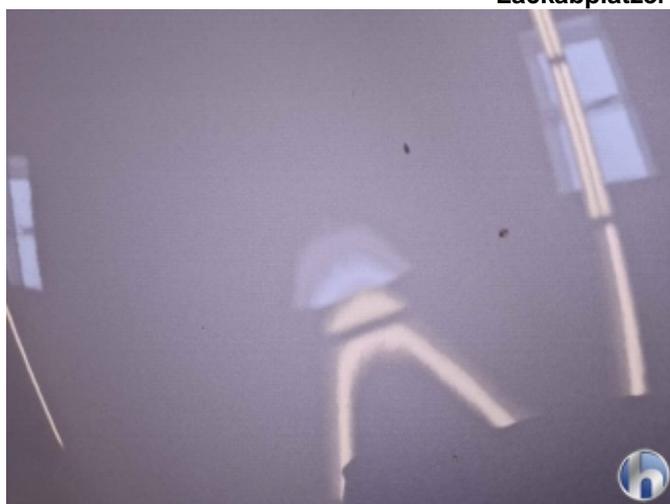

12. Motorhaube

Lackabplatzer

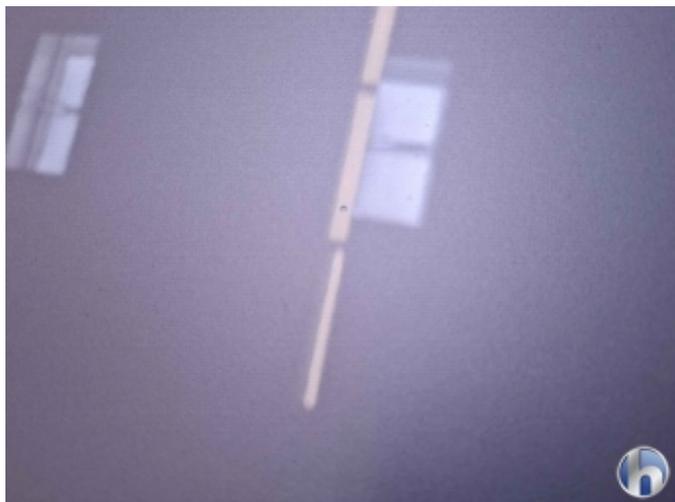

12. Motorhaube

Lackabplatzer



12. Motorhaube

Lackabplatzer



13. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer



13. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer



13. Tür Vorne - Rechts

Lackabplatzer



14. Fahrzeug (Kratzer, Harz-/Säureeinwirkung)

Kratzer



14. Fahrzeug (Kratzer, Harz-/Säureeinwirkung)

Kratzer