

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Ford Transit SC616CE

Numer seryjny

23831 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Typ | VAN |
| Marka | Ford |
| Model | Transit |
| Pojemność silnika [ccm] | 1995,00 |
| Moc [kW] | 95,6 |
| VIN | WFOEXXTRENT12012 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Rok produkcji | 2022 |
| Numer rejestracyjny | SC616CE |


KOMENTARZ

Liczne rysy odpryski i wgniecenia na aucie. Plamy na tapicerce. Widoczne ślady eksploatacji przestrzeni załadunkowej (rysy, odpryski i wgniecenia). Auto posiada widoczne ślady eksploatacji. Proszę uważnie oglądać zdjęcia gdyż auto ma liczne rysy , odpryski i wgniecenia na nadwoziu których może nie być widać na zdjęciach gdyż ciężko jest je wszystkie sfotografować . Brak możliwość otworzenia tylnej klapy bagażnika.


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie

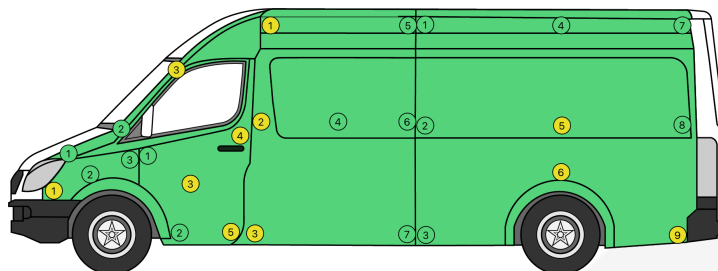


| LEWA STRONA | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. 8. | 2. 9. | 3. 10. | 4. 11. | 5. 12. | 6. 13. | 7. 14. |
| Lewy przedni błotnik | Fe | 69 | 80 | 76 | 69 - | 80 - | 78 - | - - | - - | - - | - - |
| Lewe przednie drzwi | Fe | 58 | 78 | 68 | 78 - | 75 - | 64 - | 65 - | 58 - | - - | - - |
| Lewy słupek | Fe | 68 | 103 | 85 | 83 - | 103 - | 68 - | - - | - - | - - | - - |
| Lewe tylne drzwi | Fe | 64 | 89 | 75 | 65 - | 68 - | 64 - | 89 - | 78 - | 85 - | 77 - |
| Lewy tylny błotnik | Fe+Zn | 55 | 99 | 80 | 99 80 | 95 55 | 91 - | 80 - | 68 - | 62 - | 90 - |

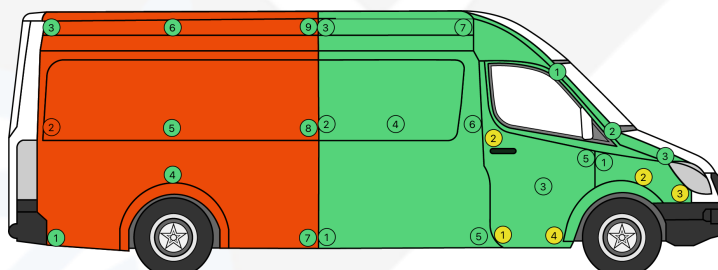

| PRAWA STRONA | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. 8. | 2. 9. | 3. 10. | 4. 11. | 5. 12. | 6. 13. | 7. 14. |
| Prawy przedni błotnik | Fe | 57 | 72 | 64 | 72 - | 64 - | 57 - | - - | - - | - - | - - |
| Prawe przednie drzwi | Fe | 53 | 79 | 67 | 68 - | 53 - | 79 - | 58 - | 78 - | - - | - - |
| Prawy słupek | Fe+Zn | 78 | 108 | 88 | 108 - | 78 - | 79 - | - - | - - | - - | - - |
| Prawe tylne drzwi | Fe+Zn | 71 | 104 | 86 | 81 - | 85 - | 71 - | 92 - | 104 - | 81 - | 88 - |
| Prawy tylny błotnik | Fe | 72 | 456 | 141 | 125 81 | 456 97 | 72 - | 88 - | 116 - | 94 - | 140 - |

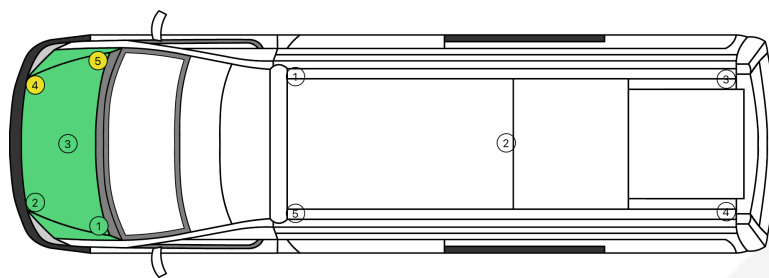

| GÓRA | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Pokrywa silnika | Al | 61 | 89 | 75 | 75 | 89 | 86 | 61 | 65 | - | - |
| Dach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

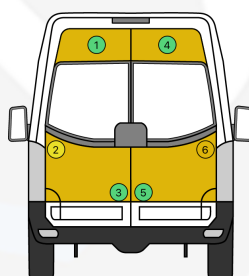

| TYŁ | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|----|----|----|----|----|-----|----|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Pokrywa bagażnika | Fe | 66 | 199 | 102 | 82 | 66 | 75 | 96 | 92 | 199 | - |


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia

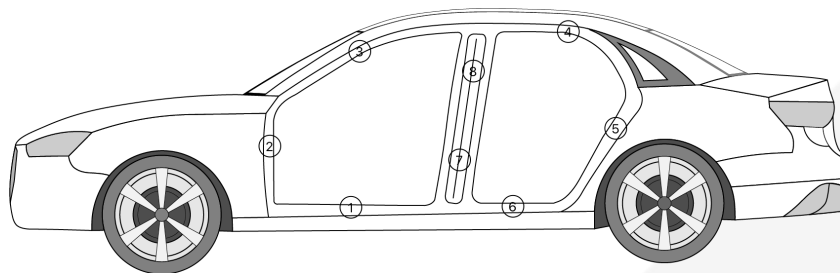


| LEWA STRONA | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. 8. | 2. 9. | 3. 10. | 4. 11. | 5. 12. | 6. 13. | 7. 14. | |
| Lewa strona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

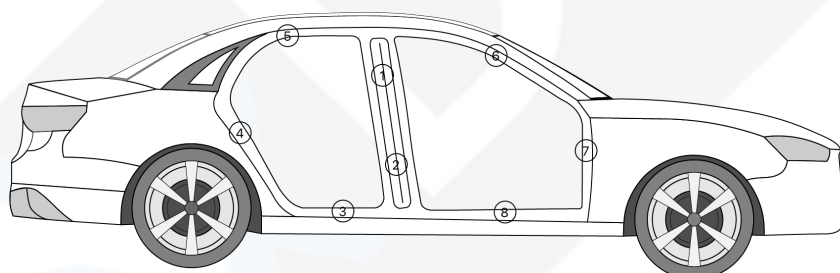

| PRAWA STRONA | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. 8. | 2. 9. | 3. 10. | 4. 11. | 5. 12. | 6. 13. | 7. 14. | |
| Prawa strona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

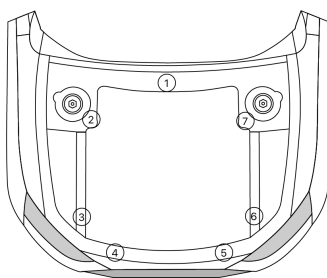


| KOMORA SILNIKA | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Komora silnika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

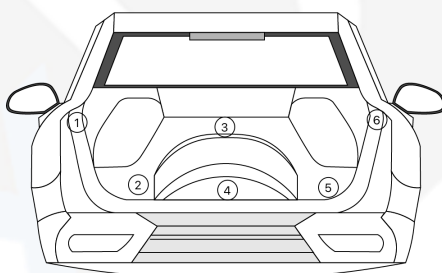


| BAGAŻNIK | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | Podłoże | Minimum | Maksimum | Średnia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Bagażnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE

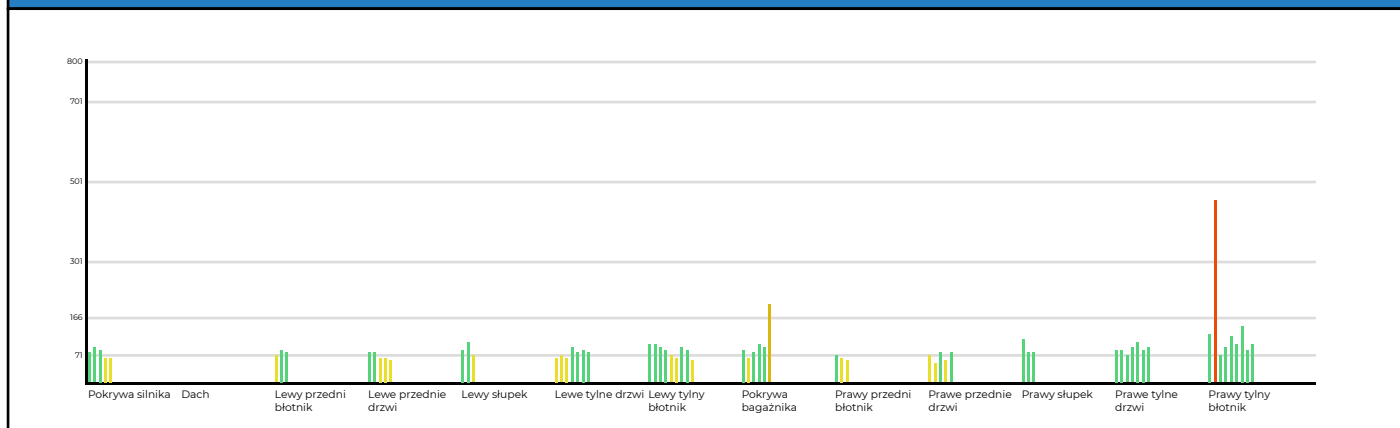

POMIARY WEWNĘTRZNE

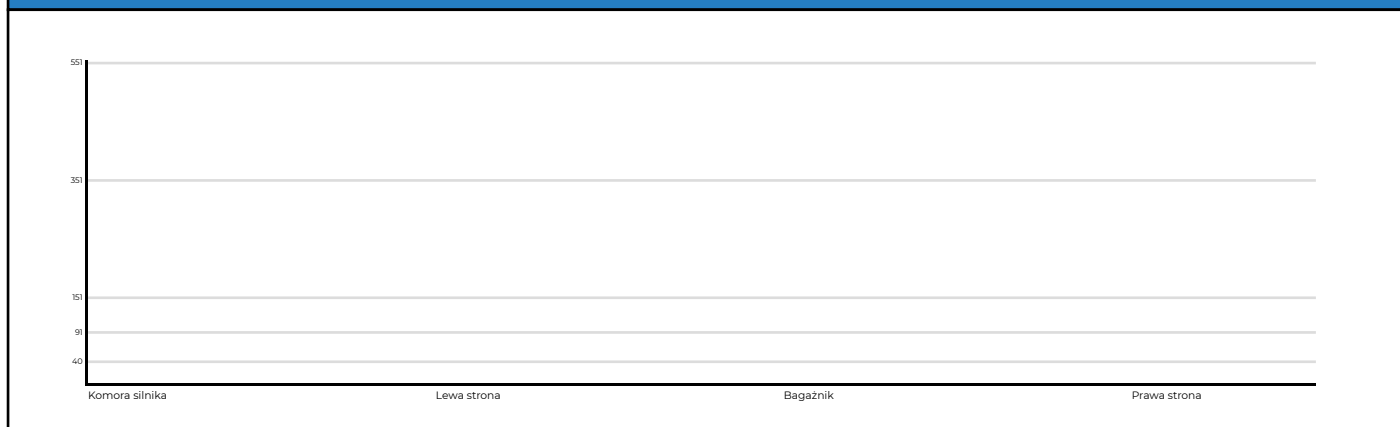

OPONY

OPONY

| | Producent | Sezon | Rozmiar | Pomiar | Pomiar |
|-------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|
| Lewy przód | Ovation | Całoroczne | 215/75/16 | 7mm | 7mm |
| Prawy przód | Ovation | Całoroczne | 215/75/16 | 7mm | 7mm |
| Lewy tył | Sunful | Zimowe | 235/65/16 | 8mm | 8mm |
| Prawy tył | Sunful | Zimowe | 235/65/16 | 8mm | 8mm |

SYMETRYCZNE POMIARY

| POMIARY ZEWNĘTRZNE | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|---|---|---|
| Lewy przedni błotnik | 1. 69 | 2. 80 | 3. 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prawy przedni błotnik | 3. 57 | 2. 64 | 1. 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RÓŻNICA | 12 | 16 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Lewe przednie drzwi | 1. 78 | 2. 75 | 3. 64 | 4. 65 | 5. 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prawe przednie drzwi | 5. 78 | 4. 58 | 3. 79 | 2. 53 | 1. 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RÓŻNICA | 0 | 17 | 15 | 12 | 10 | | | | | | | | | |
| Lewy słupek | 1. 83 | 2. 103 | 3. 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prawy słupek | 3. 79 | 2. 78 | 1. 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RÓŻNICA | 4 | 25 | 40 | | | | | | | | | | | |
| Lewe tylne drzwi | 1. 65 | 2. 68 | 3. 64 | 4. 89 | 5. 78 | 6. 85 | 7. 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prawe tylne drzwi | 7. 88 | 6. 81 | 5. 104 | 4. 92 | 3. 71 | 2. 85 | 1. 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| RÓŻNICA | 23 | 13 | 40 | 3 | 7 | 0 | 4 | | | | | | | |
| Lewy tylny błotnik | 1. 99 | 2. 95 | 3. 91 | 4. 80 | 5. 68 | 6. 62 | 7. 90 | 8. 80 | 9. 55 | - | - | - | - | - |
| Prawy tylny błotnik | 9. 97 | 8. 81 | 7. 140 | 6. 94 | 5. 116 | 4. 88 | 3. 72 | 2. 456 | 1. 125 | - | - | - | - | - |
| RÓŻNICA | 2 | 14 | 49 | 14 | 48 | 26 | 18 | 376 | 70 | | | | | |
| POMIARY WEWNĘTRZNE | | | | | | | | | | | | | | |
| Lewa strona | 1. - | 2. - | 3. - | 4. - | 5. - | 6. - | 7. - | 8. - | - | - | - | - | - | - |
| Prawa strona | 8. - | 7. - | 6. - | 5. - | 4. - | 3. - | 2. - | 1. - | - | - | - | - | - | - |
| RÓŻNICA | | | | | | | | | | | | | | |

ZDJĘCIA



