



## Minderwertgutachten

<b>Kunde:</b>	<b>Santander Consumer Bank AG, Egerland-Helf-Mosolf-Autorola</b>
<b>Referenznummer:</b>	

Fahrzeugdaten			
<b>BMW Baureihe X5 xDrive 40 d</b>			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WBAKS610700J86931</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>243500 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>19.05.2014 / 2014</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>12.03.2025 Faulbach</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Re-Import:	<b>Unbekannt</b>
Aufbauart:	<b>Geländewagen/Pickup</b>	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>0005//BRX</b>
Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>2993 ccm / 230 kW (313 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Allrad</b>	Lackfarbe:	<b>CARBONSCHWARZ METALLIC</b>
Anzahl Vorbesitzer:	<b>3</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>- / -</b>
Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Teilweise</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Ja</b>	Letzter Service km / am:	<b>153896 / 28.09.2022</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Fahrzeug verkehrssicher:	<b>Nein</b>
Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>-</b>	Besichtigungsbedingung:	<b>-</b>

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	<b>Netto</b>	<b>Mwst. 19%</b>	<b>Brutto</b>
Minderwert	3.408,80 €	647,67 €	4.056,47 €
Reparaturkostenkalkulation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Händlerereinkaufswert</b>	<b>10.246,69 €</b>	<b>1.946,87 €</b>	<b>12.193,56 €</b>

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.





**Zubehörteile ( zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)**

<b>Navi.-Datenträger:</b>	<b>Fzg.Schlüssel:</b>	<b>Serviceheft vorhanden/gepflegt:</b>	<b>Letzter Service bei/am:</b>
Festplattenlaufwerk	2	Digital / Teilweise	153896 / 28.09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> AHK Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> AHK abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/> AHK fest	<input checked="" type="checkbox"/> AHK schwenkbar
<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Entertainment	<input checked="" type="checkbox"/> Fernbed. Standheizung	<input checked="" type="checkbox"/> Kopfhörer	<input checked="" type="checkbox"/> LED Scheinwerfer
<input checked="" type="checkbox"/> Laderaumabdeckung	<input checked="" type="checkbox"/> Navigationssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Persenning	<input checked="" type="checkbox"/> Trennnetz
<input checked="" type="checkbox"/> Windschott	<input checked="" type="checkbox"/> Xenon Scheinwerfer		

**vorhanden**

**nicht vorhanden**

**Serienausstattung**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Antriebsart xDrive (Allrad)</li> <li>• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)</li> <li>• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)</li> <li>• Außentemperaturanzeige</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Chrome-Line Exterieur</li> <li>• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte</li> <li>• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)</li> <li>• Dynamische Tractions Control (DTC)</li> <li>• Fahrassistenz-System Bergabfahrkontrolle (HDC)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter</li> <li>• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle</li> <li>• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)</li> <li>• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)</li> <li>• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)</li> <li>• Heckklappe, zweiteilig</li> <li>• Heckscheibenwischer</li> <li>• Innenausstattung Interieurleisten Edelholz</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li> <li>• Kopf-Airbag-System hinten</li> <li>• Kopfstützen hinten 3-fach</li> <li>• Licht- und Regensensor</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> <li>• Multifunktion für Lenkrad</li> <li>• Nebelschlussleuchte</li> <li>• Nichtraucher-Paket</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Antriebsart Allradantrieb</li> <li>• Armauflage vorn</li> <li>• Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</li> <li>• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)</li> <li>• Dynamische Bremsleuchte</li> <li>• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode</li> <li>• Exterieurumfänge Wagenfarbe</li> <li>• Fahrassistenz-System Driving Assistant<br/><i>Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem</i></li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Fußmatten Velours</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion</li> <li>• Getränkehalter vorn und hinten</li> <li>• Heckklappenbetätigung automatisch</li> <li>• Innenausstattung Edelholz Pappel</li> <li>• Innenspiegel mit Ablendautomatik</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System vorn</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory</li> <li>• Licht-Paket<br/><i>Ambiente-Beleuchtung, Fußraumbelichtung vorn, Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten, Leseleuchten vorn, Leseleuchten hinten</i></li> </ul> |
|---|--|



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rußpartikelfilter</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6</li> <li>• SCR-System (AdBlue-Technologie)</li> <li>• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices</li> <li>• Sitzausstattung 5-Sitzer</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Steckdosen (12V-Anschlüsse) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)</li> <li>• Wärmeschutzverglasung getönt</li> <li>• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor</li> </ul> <p><i>Fernbedienung für Zentralverriegelung</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel</li> <li>• Nebelscheinwerfer LED</li> <li>• Nebelschlussleuchte(n)</li> <li>• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)</li> <li>• Radstand 2933 mm</li> <li>• Reifenpannen-Anzeige</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)</li> <li>• Scheibenwaschdüsen heizbar</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung Servotronic</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)</li> <li>• Start/Stop-Anlage (Funktion)</li> <li>• Wegfahrsperre</li> <li>• Xenon-Scheinwerfer</li> </ul> <p><i>Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)</i></p>
--	--

Sonderausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)</li> <li>• Innenausstattung Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein</li> <li>• LM-Felgen vorn/hinten 10x20 / 11x20 (Doppelspeiche 469 M) <i>Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)</i></li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sport-Paket M / M-Technic <i>Aerodynamik-Paket M-Technic, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon, Sportsitze vorn, Adaptives Fahrwerk M-Technic, LM-Felgen, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Lenkrad (Leder M-Technic), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Außen-/Innenspiegel mit Ablendautomatik <i>Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Ablendautomatik</i></li> <li>• Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• Navigations-Paket ConnectedDrive <i>Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung, Service-System: ConnectedDrive Services, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)</i></li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Leder</li> <li>• Sonnenschutzverglasung</li> <li>• Standheizung</li> </ul>

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>255/55/R18/109H 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>255/55/R18/109H 4 mm</b>



2. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>255/55/R18/109H 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>255/55/R18/109H 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>verkehrssicher</b>	
Ersatzrad:	<b>Tirefit</b>	
Zustand Ersatzrad:	<b>Vollwertig</b>	

#### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar Wartung Fällig
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	Bremspedal erfordert viel Druck bis das Fahrzeug Brems

#### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.



Übersicht durchgeführte Technikprüfung					
<b>Lichtmaschine / Generator:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft	<b>Batterie / Akkumulator:</b>	✓	In Ordnung
<b>Ölverlust:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft			
<b>Klimaanlage:</b>	✗	Nicht möglich	<b>Lichtanlage:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft
<b>Kupplung:</b>	✗	Nicht vorhanden	<b>Auspuffanlage:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft
<b>Motorlauf:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft	<b>Stoßdämpfer:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft
<b>Getriebe:</b>	✓	Eingeschränkt geprüft			

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Lichtmaschine / Generator:</b>	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
<b>Batterie / Akkumulator:</b>	Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung geprüft. Der Motor konnte ohne Fremdhilfe gestartet werden.
<b>Ölverlust:</b>	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Kupplung:</b>	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Automatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
<b>Auspuffanlage:</b>	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Stoßdämpfer:</b>	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
<b>Getriebe:</b>	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtstest eingeschränkt geprüft werden.
<b>Hinweis:</b>	*



Schäden



	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Wartung	Fällig
2.	Reifendruckkontrollleuchte	Fehlermeldung
3.	Kofferraumbodenbelag Griff	Bruch
4.	Lenkrad	Beschädigt
5.	Sitz Vorne Links	Beschädigt
6.	Beide Scheinwerfer	Gebrauchsspuren
7.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt
8.	Kotflügel Vorne - Rechts Verbreiterung	Abschürfung
9.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
10.	Dachrahmen - Links	Harz-/Säureeinwirkung
11.	Tür Vorne - Links	Kratzer
12.	Türdichtung Hinten - Links	Beschädigt
13.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
14.	Dach	Kratzer
15.	Tür Hinten - Links	Kratzer
16.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt
17.	Seitenwand - Hinten - Links Verbreiterung	Abschürfung
18.	Rückleuchte Rechts	Kratzer
19.	Heckklappe	2-3 Dellen
20.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt
21.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt
22.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
23.	Sitz Vorne Rechts	Gebrauchsspuren
24.	Beide Fahrzeugschlüssel	Gebrauchsspuren
25.	Türdichtung Hinten - Rechts	Beschädigt
26.	Motordämmmaterial	Beschädigt
27.	Reifendruckkontrollleuchte	Fehlermeldung

te			
28.	Bremspedal erfordert viel Druck bis das Fahrzeug Bremst	Beschädigt	
29.	Zigarettenanzünder Fest	Beschädigt	
30.	Schweller - Rechts	Kratzer	
31.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	
32.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	
<hr/>			
		<b>Gesamtsumme Netto:</b>	<b>8.404,00 €</b>
			<b>3.408,80 €</b>
		<b>Mwst. 19%:</b>	<b>1.596,76 €</b>
			<b>647,67 €</b>
		<b>Gesamtsumme Brutto:</b>	<b>10.000,76 €</b>
			<b>4.056,47 €</b>

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchspuren).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts




Hinten links



Hinten rechts



Innen

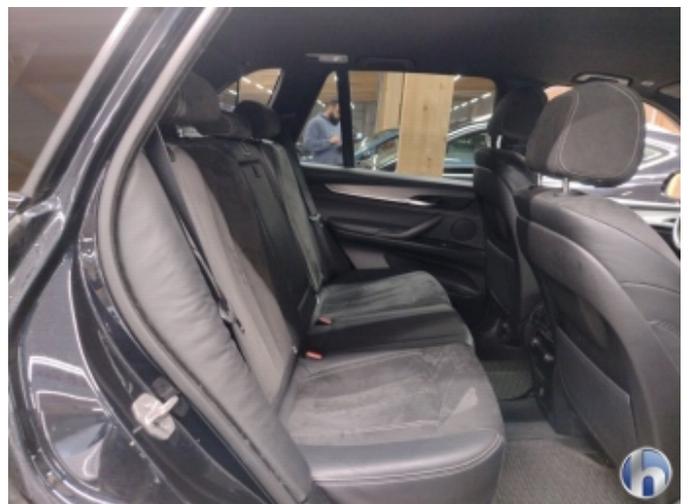

Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



VIN




Sonstiges



2. Reifendruckkontrollleuchte

**Fehlermeldung**

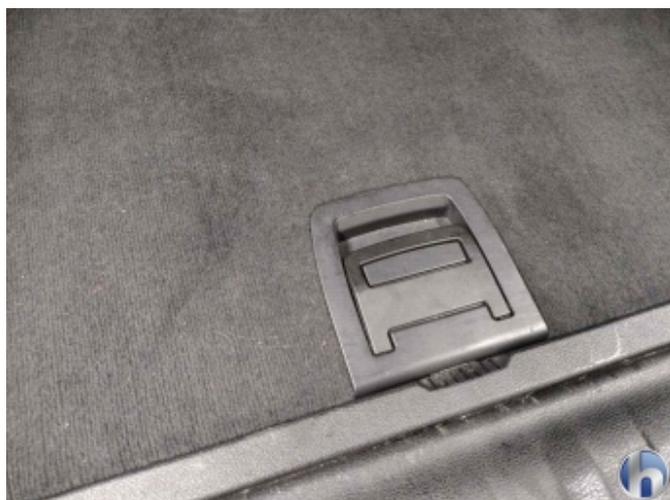

3. Kofferraumbodenbelag Griff

**Bruch**



4. Lenkrad

**Beschädigt**



4. Lenkrad

**Beschädigt**



5. Sitz Vorne Links

**Beschädigt**



5. Sitz Vorne Links

**Beschädigt**




6. Beide Scheinwerfer

**Gebrauchsspuren**



6. Beide Scheinwerfer

**Gebrauchsspuren**

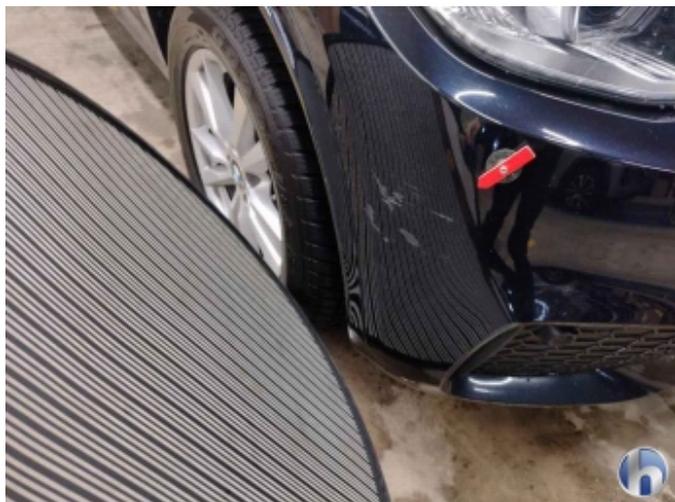


7. Stoßfänger Vorne

**Beschädigt**




7. Stoßfänger Vorne

**Beschädigt**

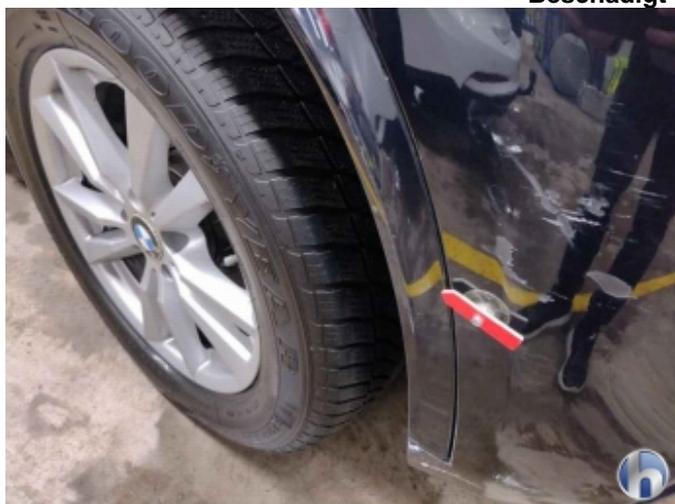

8. Kotflügel Vorne - Rechts Verbreiterung

**Abschürfung**

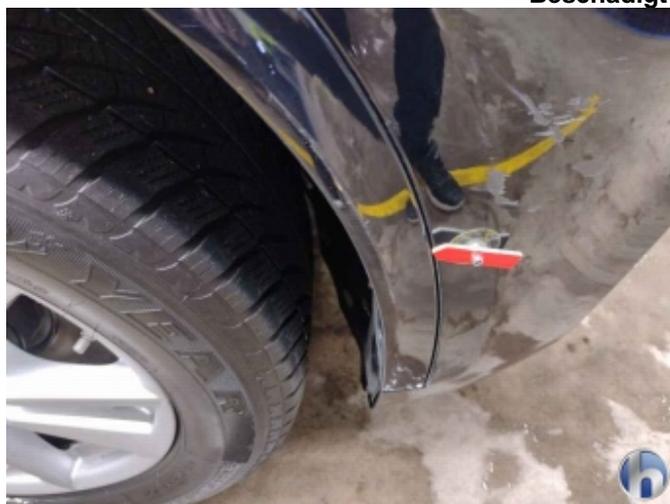

8. Kotflügel Vorne - Rechts Verbreiterung

**Abschürfung**



8. Kotflügel Vorne - Rechts Verbreiterung

**Abschürfung**



9. Motorhaube

**Gebrauchsspuren**



10. Dachrahmen - Links

**Harz-/Säureeinwirkung**



11. Tür Vorne - Links

**Kratzer**



11. Tür Vorne - Links

**Kratzer**



11. Tür Vorne - Links

**Kratzer**



11. Tür Vorne - Links

**Kratzer**



11. Tür Vorne - Links

**Kratzer**



12. Türdichtung Hinten - Links

**Beschädigt**



12. Türdichtung Hinten - Links

**Beschädigt**



12. Türdichtung Hinten - Links

**Beschädigt**



13. Türeinstieg Vorne - Links

**Kratzer**



14. Dach

**Kratzer**



14. Dach

**Kratzer**



15. Tür Hinten - Links

**Kratzer**



15. Tür Hinten - Links

**Kratzer**



15. Tür Hinten - Links

**Kratzer**



16. Türeinstieg Hinten - Links

**Beschädigt**



16. Türeinstieg Hinten - Links

**Beschädigt**



17. Seitenwand - Hinten - Links Verbreiterung

**Abschürfung**



17. Seitenwand - Hinten - Links Verbreiterung  
**Abschürfung**



18. Rückleuchte Rechts  
**Kratzer**



19. Heckklappe  
**2-3 Dellen**



20. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**Beschädigt**



20. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**Beschädigt**



20. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**Beschädigt**



21. Tür Hinten - Rechts

**Beschädigt**



21. Tür Hinten - Rechts

**Beschädigt**



21. Tür Hinten - Rechts

**Beschädigt**




22. Türeinstieg Vorne - Rechts

**Kratzer**



23. Sitz Vorne Rechts

**Gebrauchsspuren**

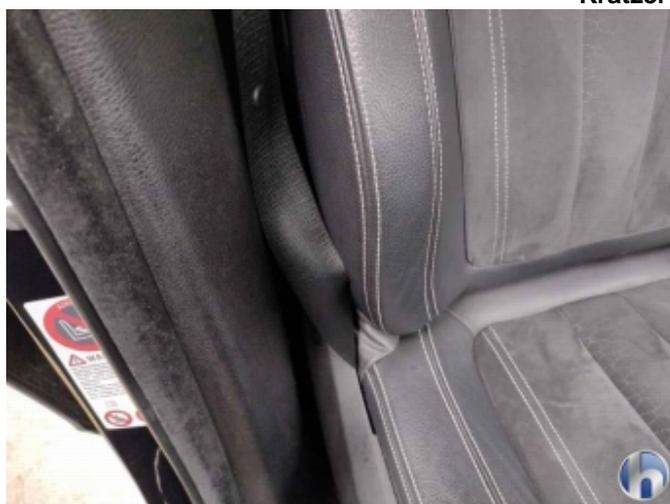

23. Sitz Vorne Rechts

**Gebrauchsspuren**



24. Beide Fahrzeugschlüssel

**Gebrauchsspuren**



25. Türdichtung Hinten - Rechts

**Beschädigt**



25. Türdichtung Hinten - Rechts

**Beschädigt**




25. Türdichtung Hinten - Rechts

**Beschädigt**



26. Motordämmmaterial

**Beschädigt**

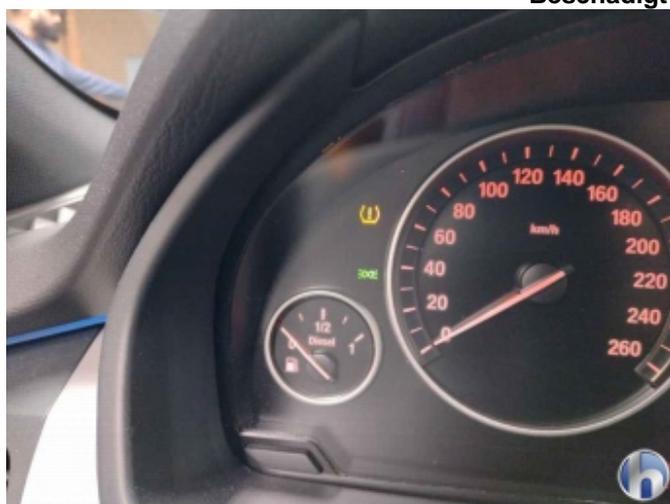

27. Reifendruckkontrollleuchte

**Fehlermeldung**



29. Zigarettenanzünder Fest

**Beschädigt**



30. Schweller - Rechts

**Kratzer**



30. Schweller - Rechts

**Kratzer**




31. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**



31. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**

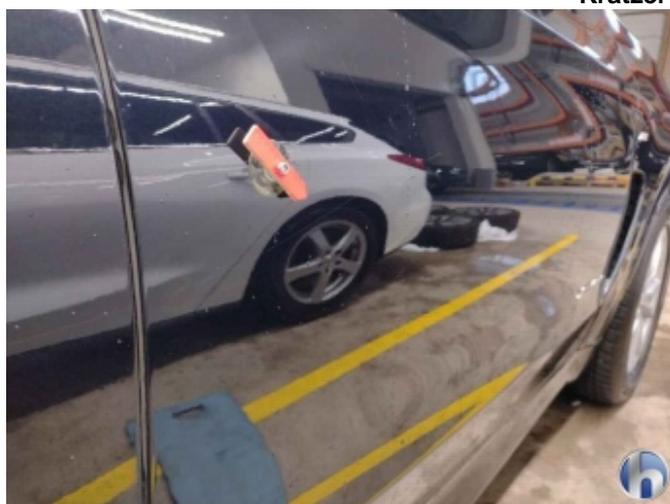

31. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**



31. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**



32. Stoßfänger Hinten

**Kratzer**



32. Stoßfänger Hinten

**Kratzer**