

## Zustandsbericht / Minderwert-GA LKW

Auftrag vom 21.02.2025 durch EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG

<b>Fahrzeugidentnummer</b>	WDB96702710073100		
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Hubraum / Leistung</b>	7.698 ccm / 200 KW
<b>Typ</b>	Atego 3 4x2 BM 967 15XX OM936 4x2 Fg	<b>Abgasnorm</b>	Euro 6
<b>Fahrzeugart</b>	LKW	<b>Getriebeart / Gänge</b>	Automatik / keine Angabe
<b>Aufbau</b>	Koffer mit Ladegerät	<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1
<b>Farbe</b>	ASTRALSILBER - 2-Schicht metallic	<b>Laufleistung abgelesen</b>	233.534 km
<b>Türen / Sitzplätze</b>	2 / 2	<b>Laufleistung angegeben</b>	233.534 km
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Laufleistung geschätzt</b>	233.534 km
<b>HSN / TSN</b>	6530 / 000	<b>Leergewicht / Nutzlast</b>	8565 kg / 6435 kg
<b>Baujahr / Erstzulassung</b>	/ 09.08.2016	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	15000 kg
<b>Letzte Zulassung</b>	01.08.2023	<b>Maße (L x B x H)</b>	9055 x 2600 x 3750 (in mm)
<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt	<b>Radstand</b>	4.760 (in mm)
<b>HU / SP / UVV</b>	08/2023 / 02/2025 /	<b>Reserverad / Profiltiefe</b>	

### Fahrbereifung

Achse	Reifenart / Felge	Hersteller	Dimension	Profiltiefen in mm
1	Allwetterreifen / Stahlrad	Continental	285/70 R19.5 146/144M M+S	li 12,0 / re 13,0
2	Winterreifen / Stahlrad	Continental	285/70 R19.5 146/144M M+S	Außen: li 14,0 / re 14,0 Innen: li 12,0 / re 12,0
RES	ohne / -			

### Ausführungs- / Ausstattungsvarianten

Colorverglasung - Multifunktionslenkrad - Tempomat - Unterfahrschutz vorhanden - Vorderachse: Luftfederung - Abgasanlage seitlich - Haupttank links - luftgefederter Fahrersitz - Radio - Standheizung - Rückfahrkamera - On Board Unit (Mauterfassung) - EG Kontrollgerät - Manuelle Klimaanlage - Fensterheber elektrisch Fahrer und Beifahrer - Hinterachse Luftfederung

### An- und Aufbauten

Abgasnorm EURO 6 - Achskonfiguration: 4x2 - Anfahr-/Frontspiegel - Auspuffrohr zur Fahrzeugmitte - Außenspiegel elektr. verstellbar, links - Bremssystem elektronisch (EPB) mit ABS+ASR - Cockpit Klassik - Druckluftbehälter Stahl - Drucklufteinheit niedrig - Einstieg zweistufig - Fahrassistenz-System: Stabilitätsregel-Assistent - Fahrerhaus: S ClassicSpace - Fahrerhausvariante: ClassicSpace - Federung: Blatt / Blatt - Federung: Hinterfedern 10,5 t - Federung: Vorderfedern 5,7 t - Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) - Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr. - Hebedach manuell (Stahl) - Hinterachse Tellerrad 390 - Info-Display 10,4 cm mit Zusatzanzeige - Karosserie/Aufbau: Fahrgestell - Kraftstofftank: 120 Ltr. - Motor 7,7 Ltr. - 200 kW R6 Diesel (OM 936) - Motorraum-Kapselung - Radstand 4760 mm - Schaltung Mercedes-Benz PowerShift - Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse - Sitzbezug / Polsterung: Stoff - Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz, fest - Spritzschutz Kotflügel hinten - Stahlfelgen 7.50x19.5 - Steuerung Typ Fahrerhaus - Tachograph / EG-Kontrollgerät - Tagfahrlicht automatisch - Unterfahrschutz hinten fest - Unterfahrschutz vorn - Wegfahrsperrung - Zul. Gesamtgewicht 15,00 t - Airbag Fahrerseite - Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth) - Batterie 165 Ah - Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist) - Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent - Fensterheber elektrisch - Frontscheibe getönt - Fzg. ohne Unterfahrschutz seitlich - Generator 100 A - Klimaanlage - Kommunikationsschnittstelle - Lufttrockner beheizt - Motorabtrieb vorn mit Vorbereitung Frigoblock - Motorbremse verstärkt - Parametrierbares Sondermodul - Rahmenüberhang - Verlängerung - Reserverad - Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen) - Schalter Ladebordwand - Sicherungsautomat - Sitze im Fahrerhaus: Armlehne Fahrersitz - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort - Steckdose Fahrerhaus 24V - Vorbereitung für zusätzliche Blinkleuchten - Vorbereitung Mauterfassung - Wärmeisolierung zusätzlich - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Zusatzheizung (Luft) - Kofferaufbau mit Kühlaggregat und Ladebordwand

### Fahrzeugzustand

Fahrzeug ist fahrbereit	Ja
Vorschaden vorhanden	Keine festgestellt
Unfallschaden vorhanden	Keine festgestellt
Fahrzeug ist zugelassen	Nein
Serviceheft vorhanden	Nein
Prüfbuch vorhanden	Nein
Funktionsprüfung durchgeführt	Ja
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

### Besonderes

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Laut Information des Auftraggebers ist die Kühlanlage funktionstüchtig, bedarf jedoch einer Instandsetzung, genannte Kosten ca. 3500,- Euro

3 Hauptschlüssel vorhanden.

<b>Besichtigungsbedingungen</b>
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug durchgeführt. Es bestanden nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Überprüfung der Fahrzeugunterseite und der Fahrzeugtechnik. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

<b>Schadenerfassung</b>		
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne rechts Blinker, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	46,07 €	46,07 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stahlrad Satz, korrodiert, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	324,38 €	324,38 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) NFZ ab 3,5t, fällig, durchführen	159,66 €	159,66 €
UVV-Prüfung, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	50,00 €	50,00 €
Inspektion groß NFZ ab 3,5t, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	850,00 €	850,00 €
Sicherheits-Prüfung, fällig, durchführen (Bild 20)	75,00 €	75,00 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kofferaufbau örtlich verformt zerkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Luftleitverkleidung vorn rechts, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25)	530,44 €	53,04 €
Kühlaggregat, beschädigt, instand setzen	3500,00 €	3500,00 €
EG Kontrollgeräte Prüfung, fällig, durchführen (Bild 21)	160,00 €	160,00 €

<b>Lackiervorbereitung</b>
Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 316,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Untersuchungsergebnis</b> (Angaben ohne Mehrwertsteuer)	
<b>Reparaturkosten gesamt</b>	<b>5.695,55 €</b>
<b>Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)</b>	<b>5.218,15 €</b>
Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen. Beschädigungen, die durch den normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt.	

**Beauftragung**

Auftrag vom	21.02.2025
Auftraggeber	EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG
Besichtigungsort	14532 Kleinmachnow
Besichtigungsdatum	28.02.2025

Rickel, Michael

---

Der Sachverständige

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

**Fotoanlage**



Bild 7



Bild 8

**Fotoanlage**



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

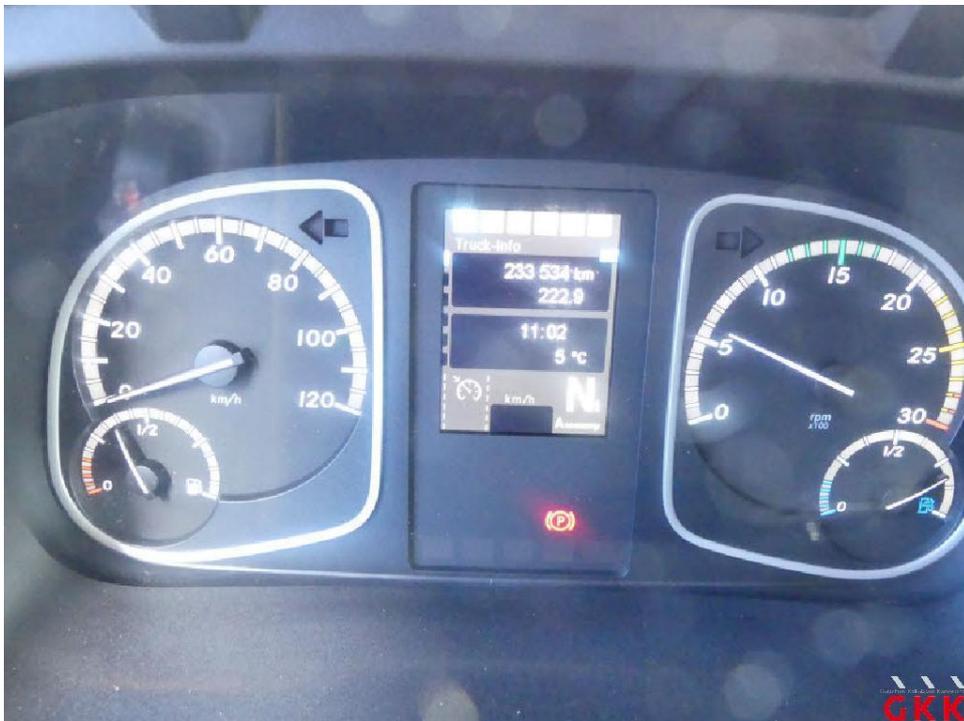


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

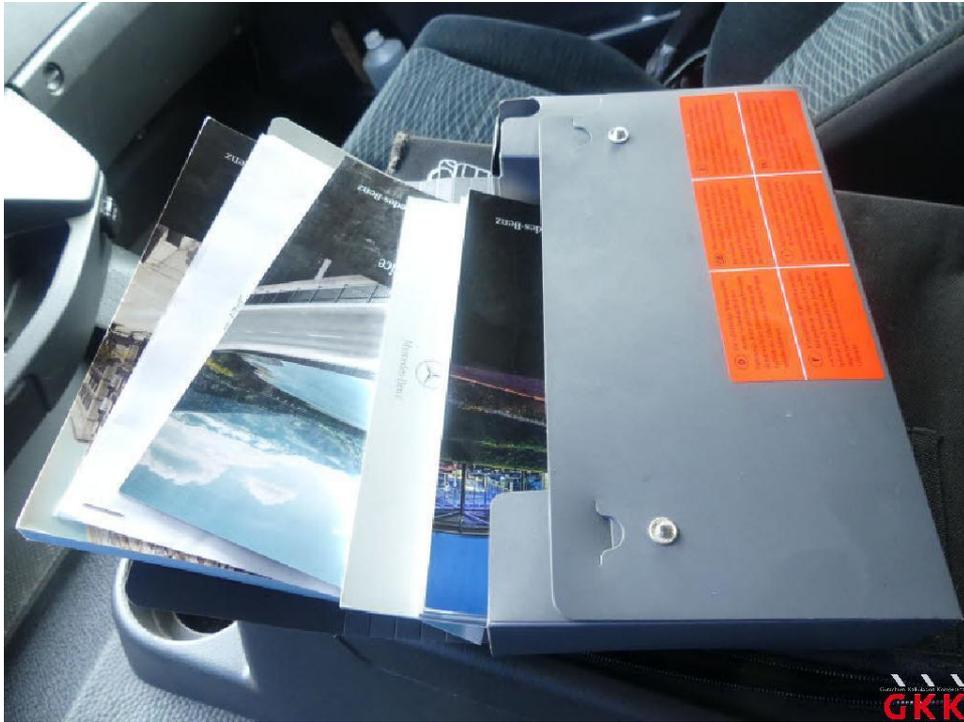


Bild 15



Bild 16

Fotoanlage



Bild 17

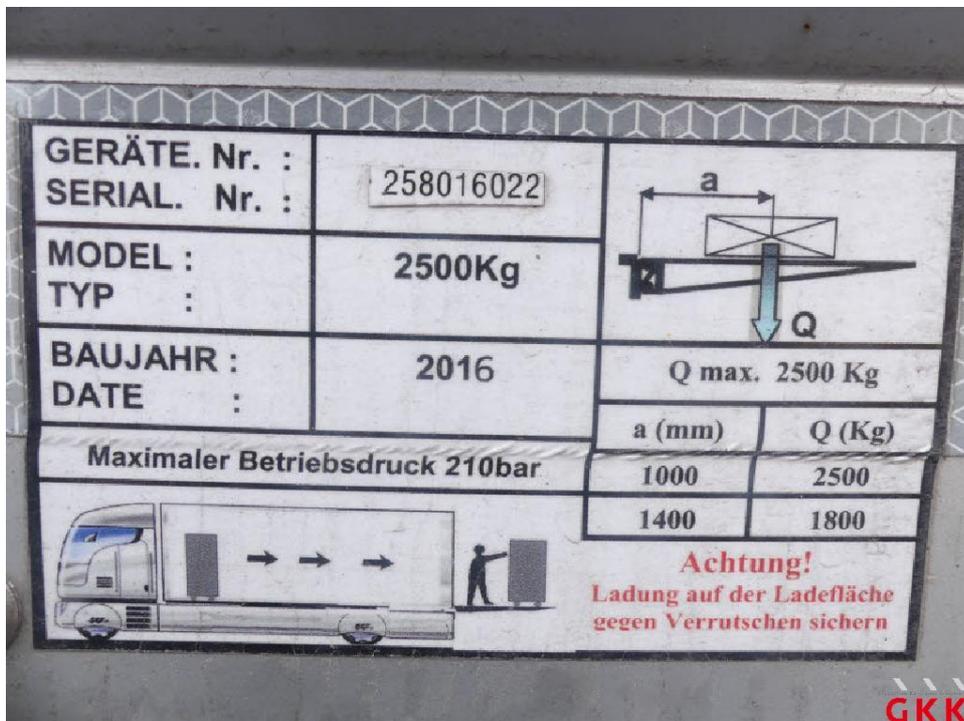


Bild 18

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20 Sicherheits-Prüfung, fällig, durchführen

**Fotoanlage**



Bild 21 EG Kontrollgeräte Prüfung, fällig, durchführen



Bild 22 Kotflügel vorne rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen

**Fotoanlage**



Bild 23 Kotflügel vorne rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen



Bild 24 Lufleitverkleidung vorn rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Luftleitverkleidung vorn rechts, verkratzt, lackieren



Bild 26

Fotoanlage



Bild 27



Bild 28

**Fotoanlage**



Bild 29